



**ZEPLIN**

**OTO EKSPERTİZ**

RAPORNO : 241261001

TARİH : 10-12-2024

PLAKA : 32LU487

KM : 374016

Araç Bilgileri	Ekspertiz Bilgileri
Plaka : 32LU487	Ruhsat aslı görüldümü? : Evet
Şase No : NM0GXXTPGAJ40630	Rapor No : 241261001
Marka : Ford - Transit Connect (GRİ)	Tarih : 10-12-2024
Model Yılı : 2010	Giriş Saati : 15:06
Yakıt Cinsi : Dizel	Çıkış Saati : 15:20
Kilometre : 374016	Uygulanan Ekspertiz : ZEPLIN PRO PAKET

Pakete Dahil Olanlar			
Kaporta ve Boya Kontrolleri	✓	Elektrik ve Elektronik Sistem Kontrolleri	✓
Motor Bölümü Kontrolleri	✓	Airbag Sistemi Kontrolleri	✗
Motor Performans Testi	✓	İç ve Dış Aksam Kontrolleri	✗
Fren Sistemi Testi	✗	Aksesuar ve Konfor Paket Kontrolleri	✗
Süspansiyon Sistemi Testi	✗	Garanti Paketi	✗
Yanal Kayma Testi	✗	Hasar Kaydı Sorgu	✗
Alt Takım Kontrolleri	✓	Kilometre Sorgu	✗
Motor Yanma Odası Kontrolleri	✓	Yol Testi	✗

### BİLGİLENDİRME

- Araç hakkında ekspertiz raporunda belirtmiş olduğumuz arıza ve hasarları mutlaka yetkili servis veya marka ustasına göstermeden noter satış işlemi gerçekleştirilmemenizi öneririz.
- İşletmemiz araca ait tramer hasar kayıtlarından veya pert kayıtlarından yahut bunların eksikliklerinden sorumlu değildir.
- Aracınızın motor yağı, soğutma suyu ve diğer sıvı kontrolleri ile periyodik yağ ve filtre bakımlarını yaptırmanızı öneririz.
- Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal Kolu, Silecek Kolu, Elektrikli Ayna (Isıtma Hariç), Cam düğmeleri, Baga ve Depo Kapağı düğmeleri, Cam Perdeleri, Tavan ve Sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda kontrol düğmelerinin kontrolleri yapılmamaktadır.
- Far ve Stopların yalnızca kırık ve çatlak kontrolleri ile yanıp yanmadığının kontrolleri yapılmaktadır. Orijinallik Xenon ve su alma kontrolleri yapılmamaktadır.

Alıcı Bilgileri	Ekspertiz Firması	Satıcı Bilgileri
Belirtilmedi (0000000000)	<b>Zeplin Oto Ekspertiz</b> <b>ZEPLİN OTO EKSPERTİZ</b> <b>Ali ŞAYGICI</b> T.C. No: 37801572160 Sanayi Mah. 3241 Sok. No:19 İSPARTA Davraz / D.T.C.: 754 040 1679 alisaygici@gmail.com	<b>ELMATAŞ A.Ş.</b> (5335755115)  Hasan SATIŞ 

**Zeplin Oto Ekspertiz**  
Adres: SANAYİ MAH. 3241 SOK. NO:19 İSPARTA  
Tel: 0540 303 32 32 - Gsm: 0540 303 32 32  
Web: www.zeplinoekspertiz.com - E-posta: info@zeplinoekspertiz.com

**VARTAG**  
Yazılım Çözümler



**ZEPLİN**

**OTO EKSPERTİZ**


RAPORNO : 241261001

TARİH : 10-12-2024

PLAKA : 32LU487


KM : 374016

**SAĞ**

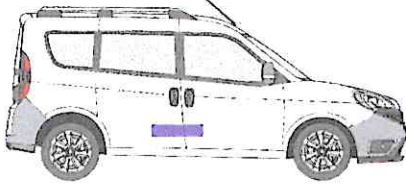


Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	G
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	G
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL	
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	
Sağ Ön Kapı Direği	ORİJİNAL	
Sağ Tavan Direği	ORİJİNAL	
Sağ Arka Direk	ORİJİNAL	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	
Sağ Podye	ORİJİNAL	
Sağ Şase	ORİJİNAL	

**SOL**

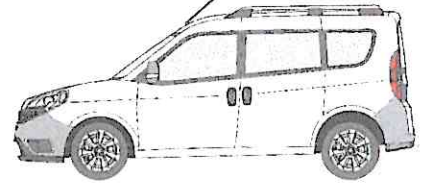


Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	
Sol Ön Kapı Direği	ORİJİNAL	
Sol Tavan Direği	ORİJİNAL	
Sol Arka Direk	ORİJİNAL	
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	
Sol Podye	ORİJİNAL	
Sol Şase	ORİJİNAL	

**ÜST**

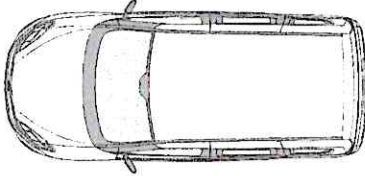

Kaput	ORİJİNAL	
Tavan	ORİJİNAL	
Bağaj Kapağı Üstü	ORİJİNAL	

**ÖN/ARKA**

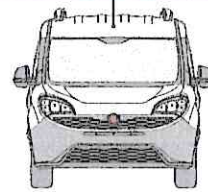

Bağaj Kapağı	ORİJİNAL	
Arka Panel	ORİJİNAL	
Bağaj Havuzu Sacı	ORİJİNAL	
Arka Tampon	PLASTİK	
Ön Tampon	PLASTİK	
Ön Panel	ORİJİNAL	

**DETAY**

Çizikler ve Göçükler	VAR
Dolu Göçüğü	YOK
Leke / Solma / Rütüşlar	VAR

I İşlem Mevcut	ST Sök Tak Mevcut	G Göçük İşlemi
H Hasar Mevcut	F Folyo Mevcut	

**AÇIKLAMALAR**

MOTOR KAPUTU ÖNÜNDE GÜNEŞ YANIĞI MEVCUT / SAĞ ÖN-ARKA KAPIDA ÇİZİKLER VE GÖÇÜKLER, ARAÇ ÇEVRESİNDE MUHTELİF ÇİZİKLER MEVCUT /

**Zeplin Oto Ekspertiz**

Adres: SANAYİ MAH. 3241 SOK. NO:19 ISPARTA

Tel: 0540 303 32 32 - Gsm: 0540 303 32 32

Web: www.zeplinoekspertiz.com - Eposta: info@zeplinoekspertiz.com

**VARTAG**  
Yazılım Çözümleri





**ZEPLIN**

**OTO EKSPERTİZ**






RAPORNO : 241261001

TARİH : 10-12-2024

PLAKA : 32LU487

KM : 374016

**KAPORTA**

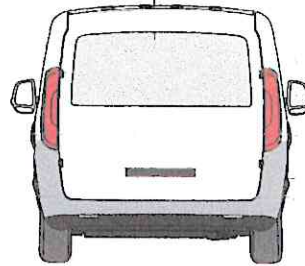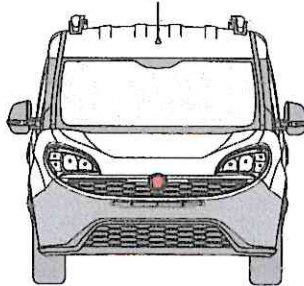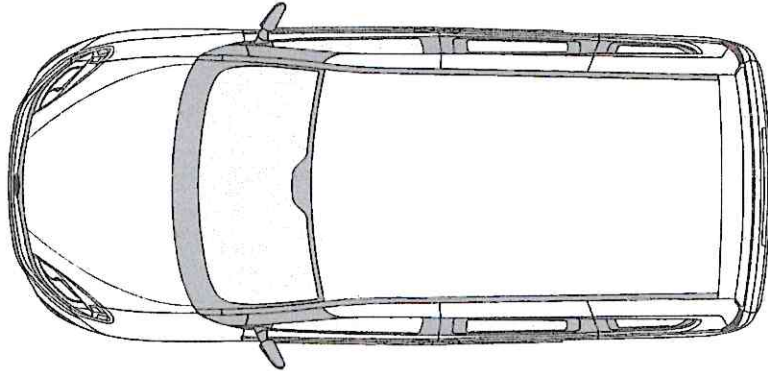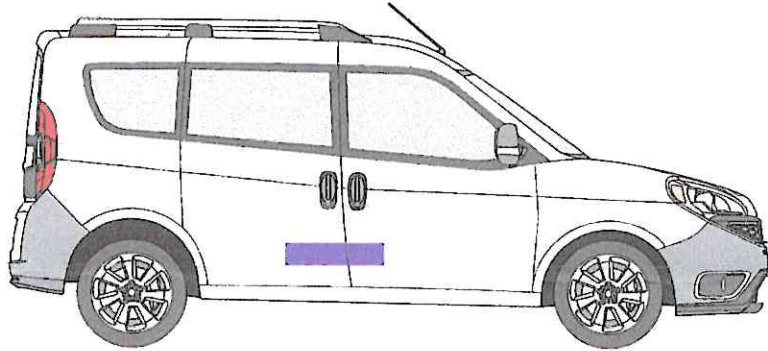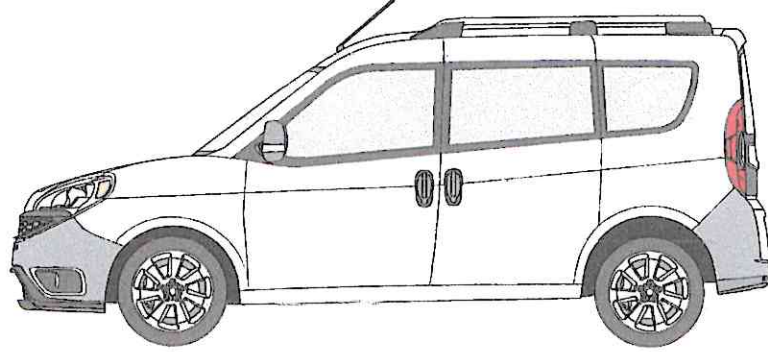

○ ORJİNAL    ● BOYALI    ● LOKAL BOYALI    ● DEĞİŞEN    ● GÖÇÜK İŞLEMİ    ○ PLASTİK

Kaporta formu çift nüshadır, Lütfen diğer nüshayı inceleyiniz.

**Zeplin Oto Ekspertiz**

**Adres: SANAYİ MAH. 3241 SOK. NO:19 ISPARTA**

**Tel: 0540 303 32 32 - Gsm: 0540 303 32 32**

**Web: www.zeplinoekspertiz.com - E-posta: info@zeplinoekspertiz.com**

**VARTAG**  
Yazılım Çözümleri



**ZEPLIN**

**OTO EKSPERTİZ**

RAPORNO : 241261001

TARİH : 10-12-2024

PLAKA : 32LU487

KM : 374016

### MOTOR BÖLÜMÜ KONTROLLERİ

Motorda Düzensiz Çalışma	YOK	Şanzıman Bölgesi Yağ Kaçağı	ORTA
Motorda Olumsuz Ses	YOK	Diferansiyelde Yağ Kaçağı	YOK
Şanzımanda Olumsuz Ses	YOK	Turbo Bölgesinde Yağ Kaçağı	ORTA
Vites Geçişlerinde Vuruntu	YOK	İntercooler Yağ Kaçağı	HAFİF
Motorda Yağ - Su Karışımı	YOK	Motorda Su Kaçakları	YOK
Motor Kompresyon Ölçümü Gereklimi	YOK	Yakıt Sisteminde Kaçak	HAFİF
Araca Acil Servis Bakımı Gereklimi	VAR	Gözle Görünür Kayışlar	İYİ
Motorda Buhar Atma (Üfleme)	YOK	Kavrama Sistemi	İYİ
Enjektörlerde Olumsuz Ses	HAFİF	Turbo Sistemi	ORTA
Marş Esnasında Olumsuz Ses	YOK	Motor Yağ Seviyesi	İYİ
Egzos Manifoldunda Ses veya Kaçak	HAFİF	Motor Soğutma Suyu Seviyesi	İYİ
Diferansiyelde Olumsuz Ses	YOK	Motor Soğutma Suyu Durumu	İYİ
Egzos Bölgesinde Siyah Duman	YOĞUN	Antifiriz Durumu	İYİ
Egzos Bölgesinde Beyaz Duman	YOK	Fren Hidroliği Seviyesi	İYİ
Motorda Yağ Kaçakları	YOĞUN	Plastik Aksamlar	ORTA

### MOTOR YANMA ODASI KONTROLLERİ

Motor Yanma Odasında Kaçak	HAFİF VAR
----------------------------	-----------

### ÖN DÜZEN / ALT TAKIM EKSPERTİZ

Ön Düzendeki Boşluk	ORTA	Fren Sistemi Ön Balata Durumu	ORTA
Arka Düzendeki Boşluk	ORTA	Fren Sistemi Arka Disk Durumu	ORTA
Direksiyon Sisteminde Boşluk	YOK	Fren Sistemi Arka Balata Durumu	ORTA
Direksiyon Pompasında Yağ Kaçağı	YOK	Egzos Sistemi Kontrolü	ORTA
Direksiyon Kutusunda Yağ Kaçağı	ORTA	Partikül Filtre Kontrolü	KONTROL
Direksiyon Aks Körüklerinde Yağ Kaçağı	HAFİF	Lastik Durumu Kontrolleri	İYİ
Fren Merkezlerinde Yağ Kaçağı	YOK	Jant Durumu Kontrolleri	ORTA
Fren Hortumlarında Çatlak veya Yağ Kaçağı	YOK	Motor Muhafazası Alt Bakalit Kontrolü	ORTA
Fren Sistemi Ön Disk Durumu	ORTA		

### AÇIKLAMALAR

FREN VAKUMU, MOTOR ARA KARTER, ARKA KRANK KEÇESİ, ÜST KAPAK CONTASINDA YAĞ KAÇAKLARI MEVCUT / ARKA MAKAS BURÇLARINDA BOŞLUK MEVCUT / SAĞ-SOL AKS, SOL TABLA BURÇLARINDA AŞINMA MEVCUT / DİREKSİYON KUTUSUNDA YAĞ KAÇAKLARI MEVCUT / TURBO INTERKOL BORULARINDA YAĞ TERLEMESİ MEVCUT / YAKIT FİLTRE BORULARINDA YAKIT KAÇAĞI MEVCUT / ARACIN AĞIR-GENEL-SIVI BAKIMLARI SERVİS KONTROLÜ ÖNERİLİR, SÖZLÜ BİLİG

ZEPLİN Ekspertiz

Adres: SANAYİ MAH. 3241 SOK. NO:19 ISPARTA

Tel: 0540 303 32 32 - Gsm: 0540 303 32 32

Web: www.zeplinoekspertiz.com - E-posta: info@zeplinoekspertiz.com

**VARTAG**  
Yazılım Çözümleri



**ZEP LIN**

**OTO EKSPERTİZ**

RAPORNO : 241261001

TARİH : 10-12-2024

PLAKA : 32LU487

KM : 374016

### ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEM KONTROLLERİ

Motor Beyni Arıza Kaydı	YOK	ABS Beyni Arıza Kaydı	YOK
Airbag Beyni Arıza Kaydı	YOK	Şanzıman Beyni Arıza Kaydı	YOK
Klima Beyni Arıza Kaydı	YOK	Klima Kompresörü Durumu	İyi
Akü Durumu	İyi	Elektrik Tesisatı	İyi

### AÇIKLAMALAR

**Zeplin Oto Ekspertiz**

**Adres:** SANAYİ MAH. 3241 SOK. NO:19 ISPARTA

**Tel:** 0540 303 32 32 - **Gsm:** 0540 303 32 32

**Web:** www.zeplinotoekspertiz.com - **E-posta:** info@zeplinotoekspertiz.com

**VARTAG**  
Yazılım Çözümleri





**ZEPLIN**

**OTO EKSPERTİZ**

RAPORNO : 241261001

TARİH : 10-12-2024


PLAKA : 32LU487

KM : 374016

### MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



	KW	HP
Orijinal Güç	55	75
Ölçülen Güç	48	65

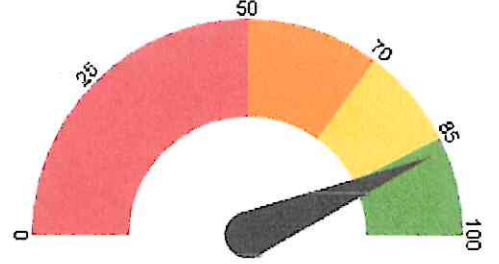

Anlık Performans **% 87**  
Bu Oran Motor Ömrü Değildir

### AÇIKLAMALAR

**Zeplin Oto Ekspertiz**

**Adres:** SANAYİ MAH. 3241 SOK. NO:19 ISPARTA

**Tel:** 0540 303 32 32 - **Gsm:** 0540 303 32 32

**Web:** www.zeplinoekspertiz.com - **E-posta:** info@zeplinoekspertiz.com

**VARTAG**  
Yazılım Çözümleri